

# Hinweise zur Behandlung und Pflege von Fluoridsonden FLE 010 SE

Auch die „Betriebsanleitung DULCOMETER® Fluoridmessung“ beachten!

## Directions for the treatment and maintenance of the fluoride sensor FLE 010 SE


See also "Operating Instructions DULCOMETER® Fluoride measurement"!

## Instructions pour la manipulation et l'entretien des sondes à fluorure FLE 010 SE

Tenir également compte de la "notice d'utilisation Mesure de fluorure DULCOMETER®" !

## Directrices para el tratamiento y mantenimiento del sensor de fluoruro FLE 010 SE

Ver tambien el "Manual de Instrucciones DULCOMETER® para la medición de fluoruro".

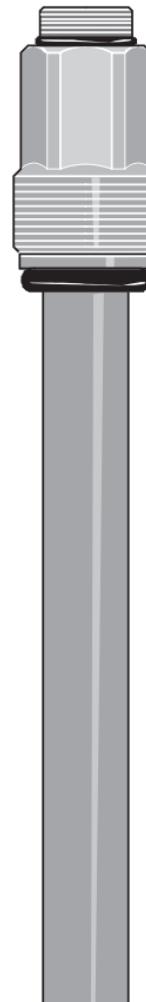

ProMinent Dosiertechnik GmbH  
Im Schuhmachergewann 5-11  
69123 Heidelberg · Germany  
Tel.: +49 (6221) 842-0 · Fax: 842-419  
info@prominent.de · www.prominent.de



## Über diese Sonde

Die Sonde (potentiometrische ionenselektive Elektrode, ISE) besteht aus einem Schaft mit SN6-Steckkopf, einer durch einen Silikonstopfen geführten Ag/AgCl-Ableitung mit Innenelektrolyt sowie einem eingeklebten Lanthanfluorid-Kristall als ionenselektiver Festkörpermembran. Sie besitzt kein integriertes Referenzsystem.

Die Sonde darf nur zum Bestimmen der Fluoridionen-Aktivität in Trinkwasser eingesetzt werden, das den Angaben in „Technische Daten“ entspricht.

## Transportieren und Lagern

### ACHTUNG

- Die Sonde nicht in destilliertem/entionisiertem Wasser lagern!
- Die Sonde nur in ihrem Köcher transportieren!

Lagertemperatur: 1...50 °C

Luftfeuchtigkeit: max. 90 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht betäubend

Lagerdauer: max. 6 Monate

Bei Lagerdauer über 1 Woche: die Sonde trocken im Köcher lagern.

Bei kurzer Lagerdauer unter 1 Woche: die Sonde in einer Fluoridlösung mit  $F^- \geq 1 \text{ ppm}$  und pH-Werten zwischen 5 und 9 lagern.

## Montieren

### ACHTUNG

- Den  $\text{LaF}_3$ -Kristall nicht verunreinigen! Reinigen siehe „Reinigen“.
- Den  $\text{LaF}_3$ -Kristall nicht zerkratzen oder mit den Händen berühren!
- Die Sonde beim Verschrauben des Messumformers auf keinen Fall am Schaft sondern am Steckkopf festhalten!
- Beim Eintauchen der Sonde in das Messwasser darauf achten, dass sich keine Luftblasen vor dem  $\text{LaF}_3$ -Kristall festsetzen!

Den Blindstopfen aus dem Durchlaufgeber DLG IV entfernen, die Sonde einschrauben und mit einem Maulschlüssel SW 17 festziehen.

Die Referenzelektrode REFP-SE (Mat.-Nr. 1018458) in die benachbarte Öffnung des DLG IV schrauben.

Für Messungen mit automatischer Temperaturkorrektur einen Pt 100 in eine der verbliebenen Öffnungen schrauben.

## Installieren

### ACHTUNG

- Bevor Sie einen Potenzialausgleichsstift verwenden, mit ProMinent Kontakt aufnehmen! Die Sonde kann irreversibel geschädigt werden!

Prüfen, ob die SN6-Kontakte an der Sonde und dem Messumformer sauber und trocken sind.

Den Messumformer 4...20 mA F V1 von Hand auf die Sonde schrauben.

Den SN6-Stecker des Messkabels vom Messumformer auf die Referenzelektrode schrauben.

## Sonde einlaufen lassen

Die Sonde 1 h bei mindestens 0,4 ppm  $F^-$  einlaufen lassen.

## Kalibrieren

### ACHTUNG


- Die Sonde regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls kalibrieren!
- Beachten Sie die gültigen nationalen Vorschriften!
- Vor dem ersten Kalibrieren muss die Sonde eingelaufen sein!
- Die Betriebsanleitung des Anzeigegerätes beachten!
- Beim ersten in Betrieb nehmen müssen Sie eine 2-Punkt-Kalibrierung durchführen!

Zum Kalibrieren müssen die Sonde, die Referenzelektrode und - wenn vorhanden - der Pt 100 in die Kalibrierlösung eingetaucht sein. Die Kalibrierlösung muss während des Kalibrierens mit einem Magnetrührer gleichmäßig gerührt werden. Um die Potenzialeinstellung zu beschleunigen, sollte die Kalibrierlösung eine Leitfähigkeit > 1000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  haben (z. B. eine 1g/L  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ -Lösung verwenden).

Zum Kalibrieren der Steilheit (2-Punkt-Kalibrierung) müssen sich die beiden Kalibrierlösungen im Fluoridgehalt um mindestens 0,5 ppm unterscheiden.

Eine 2-Punkt-Kalibrierung muss seltener als eine 1-Punkt-Kalibrierung vorgenommen werden.

Die NERNSTsche Gleichung  $E = E_s + S \lg a(F^-)$  zeigt einen logarithmischen Zusammenhang zwischen dem gemessenen Potenzial  $E$  und der Fluoridionen-Aktivität  $a(F^-)$  (siehe Abb.). Bei kleinen Konzentrationen gilt: Aktivität = Konzentration. Bei halblogarithmischer Auftragung ergibt sich eine Gerade mit der Steigung  $S$  und mit dem y-Achsenabschnitt  $E_s$ . Die Steigung  $S$  ist die Sondensteilheit. Im Idealfall bei 25 °C ist  $S = -59,16 \text{ mV} / \text{dec}$  (eine Konzentrationsdekade entspricht einer Konzentrationsänderung um den Faktor 10). Der y-Achsenabschnitt  $E_s$  ist das Standardpotenzial der Messkette aus Sonde und Referenzelektrode. Diese beiden Werte braucht jedes Anzeigegerät, um aus dem gemessenen Potenzial die Fluoridionen-Konzentration zu berechnen. Über eine Einpunkt-Kalibrierung kann es den Achsenabschnitt bestimmen. Aus einer Zweipunktkalibrierung bestimmt das Anzeigegerät beide Werte.

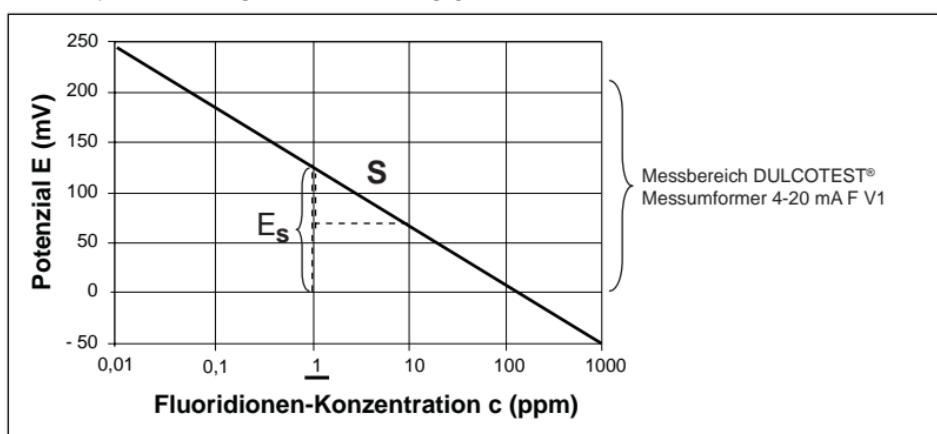

## Fehler beheben

Fehlerbeschreibung:	Fehlerursache:	Abhilfe:
<b>Messsignal instabil</b>	Messumformer nicht richtig auf Sonde geschraubt Referenzelektrode defekt Verbindung Sonde/Messumformer feucht Erdschleifen Luftblasen vor dem LaF <sub>3</sub> -Kristall  LaF <sub>3</sub> -Kristall verschmutzt	Messumformer noch etwas anziehen Referenzelektrode austauschen Verbindung trocknen  die Verkabelung ändern Durchlaufgeber drucklos machen und Sonde hin- und herdrehen, Blasenbildung verhindern evtl. Durchfluss erhöhen LaF <sub>3</sub> -Kristall reinigen (siehe „Reinigen“)
<b>Anzeige des Anzeigegeräts reagiert nicht auf unterschiedliche Kalibrierlösungen</b>	Sonde nicht angeschlossen Sonde defekt Kabel defekt Messumformer defekt	Sonde anschließen Sonde austauschen Kabel austauschen Messumformer austauschen
<b>Steilheit zu gering/ zu hoch</b>	Sonde undicht LaF <sub>3</sub> -Kristall verschmutzt  falsche Kalibrierlösung verwendet pH-Grenzen überschritten  störende Wasserinhaltsstoffe (siehe „Querempfindlichkeit“ in „Technische Daten“)	Sonde austauschen LaF <sub>3</sub> -Kristall reinigen (siehe „Reinigen“) richtige Kalibrierlösung verwenden den pH-Wert des Wassers zwischen 5 und 9 einstellen störende Wasserinhaltsstoffe verhindern
<b>Driftendes Sonden-signal</b>	Referenzelektrode defekt Sonde undicht	Referenzelektrode austauschen Sonde austauschen

## Warten

### ACHTUNG

**Die Sonde regelmäßig in Augenschein nehmen!**  
**Beachten Sie die gültigen nationalen Vorschriften!**

Prüfen, ob die Sonde beschädigt ist, der LaF<sub>3</sub>-Kristall verschmutzt oder von Luftblasen bedeckt ist!

## Reinigen

### ACHTUNG

**Die Sonde niemals mit organischen Lösungsmitteln reinigen!**  
**Der Kunststoffschafft und die Klebung des LaF<sub>3</sub>-Kristalls können angegriffen werden!**

Verunreinigungen vorsichtig mit einem weichen, feuchten fusselfreien Papiertuch entfernen. Die Sonde ausreichend abspülen.

Bei stark haftenden Verunreinigungen den LaF<sub>3</sub>-Kristall auf einem weichen fusselfreien Papiertuch mit einer Polierpaste für Acrylglas polieren (Best.-Nr. 559810). Die Reste der Polierpaste mit handwarmem Wasser abspülen. Die Sonde ausreichend abspülen. Die Sonde über Nacht in Trinkwasser mit 1 ppm Fluorid stellen und dann neu kalibrieren.

## Außer Betrieb nehmen

Die Sonde nach Gebrauch mit destilliertem/entionisiertem Wasser abspülen und mit einem weichen fussel-freien Papiertuch vorsichtig abtrocknen. Den LaF<sub>3</sub>-Kristall dabei nur vorsichtig abtupfen.  
(Hinweise unter „Transportieren und Lagern“ beachten!)

## Entsorgen

### ACHTUNG

**Beachten Sie die z. Zt. in Ihrem Ort gültigen Vorschriften!**

## Technische Daten

Messgröße:	Fluoridionenaktivität
Anwendungsbereich:	Trinkwasser
Messbereich:	0,05 ppm...Sättigung (= 2,63x10 <sup>-6</sup> mol/L ... Sättigung)
mit Messumformer:	0,05...10 ppm (= 2,63x10 <sup>-6</sup> ... 5,26x10 <sup>-4</sup> mol/L)
pH-Bereich:	5,5...8,5
1 ppm F <sup>-</sup> -Wert:	105 ... 130 mV
Steilheit:	56...60 mV/Dek. bei 25 °C
Anprechzeit T <sub>95</sub> (auf):	< 30 s (für Konz. > 0,5 ppm)
Leitfähigkeitsbereich Messwasser:	> 100 µS/cm
Betriebsdruck: max.:	7 bar (keine Druckstöße)
Anströmung:	empfohlen 20 L/h (10 ... 200 L/h)
Betriebstemperatur:	1...35 °C
Lagertemperatur:	1...50 °C
Luftfeuchtigkeit:	max. 90 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht betäubend

## Technische Daten

---

Lagerdauer:	ca. 6 Monate
Querempfindlichkeit:	$\text{OH}^-$ , $\text{Al}^{3+}$ , $\text{Fe}^{3+}$ , $\text{Si}^{4+}$ , $\text{Ca}^{2+}$
Einlaufzeit:	ca. 1 h
Standzeit:	1 - 2 Jahre (je nach Einsatzbedingungen); bei extremen Einsatzbedingungen kürzer (starke Druck- und Temperaturschwankungen, niedrige Leitfähigkeiten)
Werkstoffe:	Schaft und Elektrodenkopf: PPE im Schaft: Ag und AgCl
Einbaulänge:	$120 \pm 3$ mm
Schaftdurchmesser:	12 mm
Gewicht:	ca. 30 g
Schutztart:	IP 65
<b>Zubehör</b>	<b>Best.-Nr.</b>
Messumformer 4-20 mA F V1	1009962
Sensorkabel	725122
Referenzelektrode REFP-SE	1018458
Temperaturfühler Pt 100	305063.0
Ersatzsonde FLE	1010311
Polierpaste	559810

## About this sensor

The sensor (potentiometric ion-selective electrode, ISE) consists of a shaft with SN6 thread, a Ag/AgCl lead passed through a silicon seal, an internal electrolyte and a lanthanum fluoride crystal pasted into the lower shaft end serving as ion-selective solid-state membrane. The sensor has no integrated reference system.

The sensor shall be used only for the determination of the fluoride-ion activity in potable water which meets the specifications in the "Technical data" section given below.

## Transport and storage

### **ATTENTION**

- **The sensor must not be stored in distilled/de-ionized water!**
- **The sensor must be transported only in its own container!**

Storage temperature: 1...50 °C

Humidity: max. 90 % relative humidity, no condensation

Storage time: max. 6 months

When stored more than a week: store sensor dry in its own container.

When stored less than a week: store the sensor in a fluoride solution with  $F^- \geq 1$  ppm at a pH value between 5 and 9.

## Assembling

### **ATTENTION**

- **The  $\text{LaF}_3$  crystal must not be soiled! For cleaning cf. "Cleaning".**
- **The  $\text{LaF}_3$  crystal must not be scratched or touched by hand!**
- **When screwing-on the measuring transducer, always hold the sensor by its head - never on the shaft!**
- **When dipping the sensor into the measuring water take care that no gas bubbles adhere to the  $\text{LaF}_3$  crystal!**

Unscrew the blanking cap on the measuring vessel DLG IV, screw down the sensor and fasten it using a 17 mm spanner.

Screw down the reference electrode REFP-SE (part no.1018458) into the adjacent opening of the DLG IV.

For measurements with automatic temperature correction, screw down a Pt 100 into one of the remaining openings.

## Installation

### **ATTENTION**

- Before using a potential compensation pin, contact ProMinent! Otherwise the sensor can be damaged irreversibly.**

Make sure that the SN6-contacts on the sensor and the transducer resp. are clean and dry.

Screw down the transducer 4 ... 20 mA F V1 onto the sensor by hand.

Screw down the SN6 plug of the transducer measuring cable onto the reference electrode.

## Run-in time of the sensor

Allow the sensor to run in for 1 h at minimum 0.4 ppm  $F^-$ .

## Calibration

### **ATTENTION**


- **The sensor must be checked regularly and if necessary calibrated!**
- **Oserve legal requirements in force!**
- **Before the first calibration the sensor must be run in!**
- **Obey the instruction manual of the measuring instrument!**
- **Carry out a two-point calibration at first start-up!**

For calibration the sensor, the reference electrode and - if present – the Pt 100 must be immersed in the calibration solution. During calibration the solution must be uniformly stirred by a magnetic stirrer. For faster potential equilibration the solution must have a conductivity > 1000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (e.g. by using a corresponding  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  solution, e.g., 1 g/L).

For the determination of the slope (two-point calibration) the two calibration solutions must differ in their fluoride content by at least 0.5 ppm.

The two-point calibration has to be performed less often than the one-point calibration.

NERNST's law  $E = E_s + S \lg a(F^-)$  shows a logarithmic relation between the measured potential  $E$  and the fluoride-ion activity  $a(F^-)$  (cf. figure). At low concentrations holds: activity = concentration. The semi-logarithmic plot results in a straight line with the angular coefficient  $S$  and the y axis intercept  $E_s$ . The angular coefficient  $S$  is called the slope. Ideally at 25 °C the slope  $S = -59.16 \text{ mV/dec}$  (a decade of concentration corresponds to a concentration change by a factor of 10). The y axis intercept  $E_s$  is called the standard potential of the couple sensor – reference electrode. The measuring instrument needs both values for the calculation of the fluoride concentration from the measured potential. The one-point calibration gives the y axis intercept while the two-point calibration yields both values.

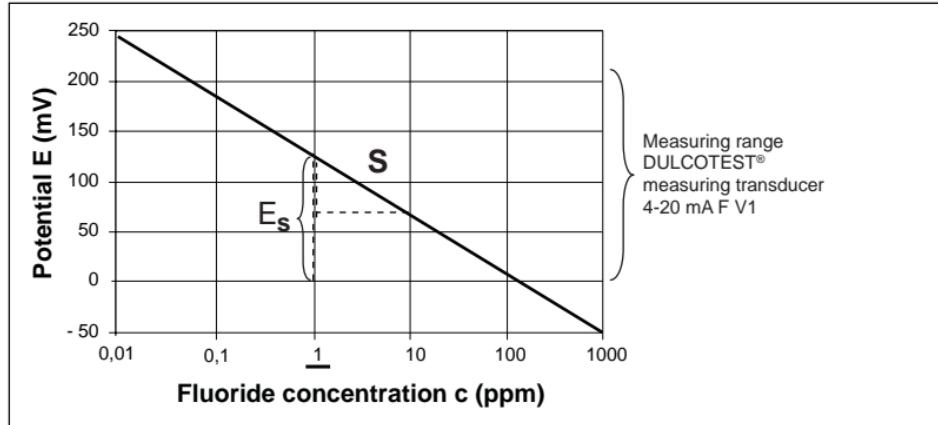

## Trouble shooting

Error description	Cause of error	Remedy
<b>Unstable measuring signal</b>	Measuring transducer loose Defective reference electrode Wet connection between measuring transducer and sensor Ground circuit Air bubbles below the LaF <sub>3</sub> crystal Contaminated LaF <sub>3</sub> crystal	Screw the measuring transducer firmly onto the sensor Change the reference electrode Dry the connection Change the wiring Depressurize the DLG, twist the sensor A Prevent bubble formation, if necessary increase flow Cleaning of the LaF <sub>3</sub> crystal (cf. Cleaning)
<b>The display reading does not react to different calibration solutions</b>	Sensor is not connected Defective sensor Defective cable Defective measuring transducer	Connect the sensor Change the sensor Change the cable Change the measuring transducer
<b>Slope too low/high</b>	Sensor leaking Contaminated LaF <sub>3</sub> crystal Wrong calibration solution Exceeding the allowed pH range Interfering ingredients (cf. "Cross-sensitivity" in "Technical Data")	Change the sensor Cleaning of the LaF <sub>3</sub> crystal (cf. Cleaning) Use correct calibration solution Adjust pH of the measuring water to pH 5 – 9 Avoid interfering substances
<b>Drifting sensor signal</b>	Defective reference electrode Leaking sensor	Change the reference electrode Change the sensor

## Maintenance

### ATTENTION

**The sensor must be inspected regularly!**

**Observe current local guidelines!**

Check whether the sensor is damaged or the LaF<sub>3</sub> crystal is contaminated or covered with gas bubbles!

## Cleaning

### ATTENTION

**If organic solvents are used to clean the sensor, the polymeric shaft material and the adhesive of the LaF<sub>3</sub> Crystal can be damaged!**

Wipe contamination carefully away with help of a lint-free paper towel and rinse thoroughly. Remove any remaining contamination by polishing the LaF<sub>3</sub> crystal with help of a soft lint-free paper towel and polishing paste (order no. 559810). Remove the residual polishing paste by carefully rinsing with lukewarm water. Immerse the sensor over night in tap water with 1 ppm fluoride and calibrate again.

## Shutting down

Rinse the sensor after operation with distilled/de-ionized water and dry it carefully by means of a soft fuzz-free paper towel. Dab the LaF<sub>3</sub> crystal only cautiously (cf. "Transport and storage").

## Waste disposal

### ATTENTION

**Observe current local guidelines!**

## Technical Data

Measurable variable:	fluoride ion activity
Application:	tap water
Measuring range:	0.05 ppm...saturation (= 2.63x10 <sup>-6</sup> mol/L ... saturation)
With measuring transducer:	0.05...10 ppm (= 2.63x10 <sup>-6</sup> mol/L ... 5.26x10 <sup>-4</sup> mol/L)
pH range:	5.5...8.5
1 ppm F <sup>-</sup> value:	105 ... 130 mV
Slope:	56...60 mV/dec at 25 °C
Response time T <sub>95</sub> (up):	< 30 s (for concentrations > 0.5 ppm)
Min. conductivity of tap water:	> 100 µS/cm
Operating pressure max.:	7 bar (no pressure bursts)
Flow:	recommended 20 L/h (10 ... 200 L/h)
Working temperature range:	1...35 °C
Storage temperature range:	1...50 °C
Humidity:	max. 90 % relative humidity, not dewy

## **Technical Data**

---

Storage time:	approx. 6 months
Cross-sensitivity:	$\text{OH}^-$ , $\text{Al}^{3+}$ , $\text{Fe}^{3+}$ , $\text{Si}^{4+}$ , $\text{Ca}^{2+}$
Run-in time:	approx. 1 h
Service life:	1 ..2 years (depending on operating conditions); under extreme conditions (strong pressure and temperature changes, low conductivity) less than 1/2 year
Materials:	shaft and electrode head: PPE within the shaft: Ag and AgCl
Immersion length:	$120 \pm 3$ mm
Shaft diameter:	12 mm
Weight:	approx. 30 g
Protection category:	IP 65
<b>Accessories</b>	<b>order no:</b>
Measuring transducer 4–20 mA F V1	1009962
Sensor cable	725122
Reference electrode REFP-SE:	1018458
Temperature sensor Pt 100:	305063.0
Replacement sensor FLE 010 SE:	1010311
Polishing paste:	559810

## À propos de cette sonde

La sonde (electrode potentiométrique à sélection d'ions, ISE) se compose d'une tige avec une tête en émail SN6, d'une électrode Ag/AgCl à électrolyte intérieur passant à travers un bouchon en silicone et d'un cristal de fluorure de lanthane collé à l'intérieur et faisant office de membrane solide à sélection d'ions. La sonde ne possède pas de système de référence intégré.

La sonde doit uniquement être utilisée pour déterminer l'activité des ions de fluorure dans une eau potable conforme aux indications des « Caractéristiques techniques ».

## Transport et stockage

### ATTENTION

- Ne pas stocker la sonde dans de l'eau distillée / désionisée !
- La sonde doit uniquement être transportée dans son étui !

Température de stockage 1 à 50 °C

Humidité de l'air : max. 90 % d'humidité relative sans condensation

Durée de stockage : 6 mois max.

Si la durée de stockage dépasse 1 semaine, sécher la sonde et la mettre dans son étui.

Pour une durée de stockage courte inférieure à 1 semaine, stocker la sonde dans une solution de fluorure avec  $F^- \geq 1$  ppm et un pH entre 5 et 9.

## Montage

### ATTENTION

- Ne pas polluer le cristal  $\text{LaF}_3$  ! Voir la rubrique « Nettoyage » pour le nettoyage.
- Ne pas rayer le cristal  $\text{LaF}_3$  ni le toucher avec les mains !
- Lors du serrage du transducteur, ne maintenir en aucun cas l'électrode par le corps mais par la tête de la sonde.
- Au moment de tremper la sonde dans l'eau de mesure, veiller à ce qu'aucune bulle d'air ne s'immobilise devant le cristal  $\text{LaF}_3$  !

Retirer le bouchon de la chambre d'analyse DLG IV, visser la sonde et la serrer avec une clé à fourche de 17. Visser l'électrode de référence REFP-SE (N° de réf. 1018458) dans l'orifice voisin de la DLG IV. Pour les mesures avec correction automatique de la température, visser une Pt100 dans l'un des orifices restants.

## Installation

### ATTENTION

- Contacter ProMinent avant d'utiliser une borne d'équilibrage des potentiels !
- La sonde risquerait de subir des dommages irréversibles !

Vérifier si les contacts SN6 sur la sonde et sur le transducteur de mesure sont propres et secs.

Visser le transducteur de mesure 4...20 mA F V1 sur la sonde à la main.

Visser la fiche SN6 du câble de mesure en provenance du transducteur de mesure sur l'électrode de référence.

## Rodage de la sonde

Effectuer un rodage de la sonde en l'exposant pendant au moins 1 heure à 0,4 ppm de  $F^-$ .

## Calibrage

### ATTENTION

- Vérifier et calibrer régulièrement la sonde !
- Respecter la réglementation nationale !
- La sonde doit avoir été rodée avant d'effectuer le premier calibrage !
- Respecter la notice d'utilisation de l'appareil indicateur !
- Lors de la première mise en service, il faut effectuer un calibrage à 2 points !


Pour effectuer le calibrage, tremper la sonde, l'électrode de référence et éventuellement la Pt 100 dans la solution de calibrage. Pendant le calibrage, il faut remuer régulièrement la solution de calibrage avec un agitateur magnétique. Pour accélérer l'établissement du potentiel, la solution de calibrage doit présenter une conductivité > 1000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (utiliser, par exemple, une solution 1 g/L  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ).

Pour calibrer la pente (calibrage à 2 points), les deux solutions de calibrage doivent présenter une différence d'au moins 0,5 ppm au niveau de leur teneur en fluorure.

Le calibrage à 2 points est plus rarement nécessaire qu'un calibrage à 1 point.

L'équation de Nernst  $E = E_s + S \lg a(F^-)$  montre une relation logarithmique entre le potentiel mesuré  $E$  et l'activité des ions de fluorure  $a(F^-)$  (voir illustration). En présence de faibles concentrations, l'activité est égale à la concentration. Avec une échelle semi-logarithmique, on obtient une droite ayant comme pente  $S$  et avec la portion d'axe  $y E_s$ . La pente  $S$  correspond à la pente de la sonde. Dans le cas idéal, à 25 °C,  $S = -59,16$  mV / déc (une décade de concentration correspond à une variation de la concentration d'un facteur 10). La portion d'axe  $y E_s$  est le potentiel standard de la chaîne de mesure composée de la sonde et de l'électrode de référence.

Chaque appareil indicateur a besoin de ces deux valeurs pour calculer la concentration d'ions de fluorure à partir du potentiel mesuré. Il peut déterminer la portion d'axe à partir d'un calibrage à 1 point et un calibrage à 2 points lui permet de déterminer les deux valeurs.

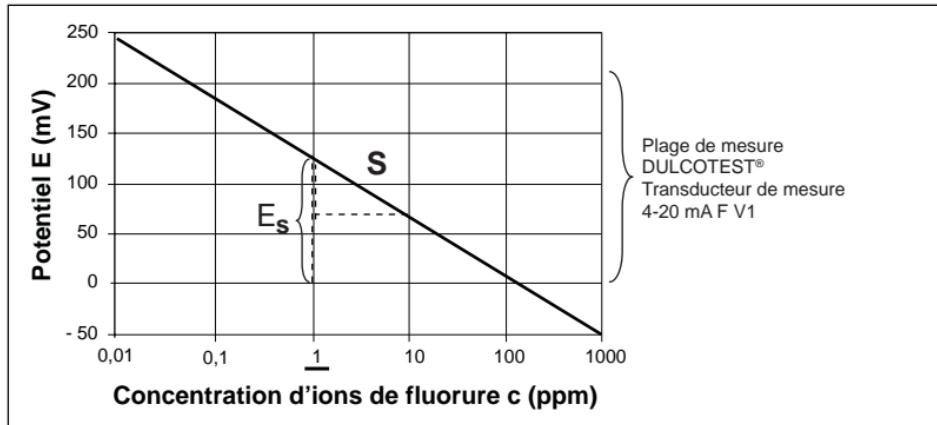

## Dépannage

Description du défaut :	Cause du défaut :	Remède :
<b>Signal de mesure instable</b>	Transducteur de mesure mal vissé sur la sonde Électrode de référence défectueuse Liaison sonde / transducteur de mesure humide Boucle à la terre Bulles d'air devant le cristal LaF <sub>3</sub>  Cristal LaF <sub>3</sub> encrassé	Serrer un peu plus le transducteur de mesure Remplacer l'électrode de référence Sécher la liaison  Modifier le câblage Dépressuriser la chambre d'analyse et tourner la sonde dans un sens et dans l'autre Éviter la formation de bulles d'air Éventuellement augmenter le débit  Nettoyer les cristaux LaF <sub>3</sub> (voir "nettoyage")
<b>L'indication de l'appareil indicateur ne réagit pas aux différentes solutions de calibrage</b>	Sonde non raccordée Sonde défectueuse Câble défectueux Transducteur de mesure défectueux	Raccorder la sonde Remplacer la sonde Remplacer le câble Remplacer le transducteur de mesure
<b>Pente trop faible / trop élevée</b>	Sonde non étanche Cristal LaF <sub>3</sub> encrassé  Mauvaise solution de calibrage  Limites de pH dépassées Perturbation par une substance contenue dans l'eau (voir « Sensibilité transversale » dans les « Caractéristiques techniques »)	Remplacer la sonde Nettoyer le cristal LaF <sub>3</sub> (voir « Nettoyage ») Utiliser la solution de calibrage correcte Régler le pH de l'eau entre 5 et 9 Éviter les substances perturbatrices dans l'eau
<b>Dérive du signal de la sonde</b>	Électrode de référence défectueuse Sonde non étanche	Remplacer l'électrode de référence Remplacer la sonde

## Entretien

### **ATTENTION**

**Observer régulièrement la sonde !**  
**Respecter la réglementation nationale !**

Vérifier si la sonde est endommagée, si le cristal LaF<sub>3</sub> est encrassé ou recouvert de bulles d'air !

### **Nettoyage**

### **ATTENTION**

**Ne jamais nettoyer la sonde avec un solvant organique !**  
**La tige en plastique et la colle du cristal LaF<sub>3</sub> pourraient être attaqués !**

Essuyer prudemment les impuretés avec un chiffon en papier doux humide et non pelucheux. Rincer abondamment la sonde.

En présence d'impuretés qui adhèrent fortement, polir le cristal LaF<sub>3</sub> sur un chiffon en papier doux non pelucheux avec une pâte à polir pour verre acrylique (N° de réf. 559810). Rincer les résidus de pâte à polir à l'eau tiède. Bien rincer la sonde. Laisser tremper la sonde pendant la nuit dans de l'eau potable avec 1 ppm de fluorure et ensuite la recalibrer.

### **Mise hors service**

Après usage, rincer la sonde avec de l'eau distillée / désionisée et la sécher avec prudence à l'aide d'un chiffon en papier doux non pelucheux. Le cristal LaF<sub>3</sub> doit ici seulement être légèrement tamponné (tenir compte des remarques sous la rubrique « Transport et stockage »).

### **Mise au rebut**

### **ATTENTION**

**Respectez la réglementation en vigueur sur votre site !**

### **Caractéristiques techniques**

Grandeur mesurée :	activité des ions de fluorure
Domaine d'application :	eau potable
Plage de mesure :	0,05 ppm...saturation (= 2,63x10 <sup>-6</sup> mol/L ... saturation)
Avec transducteur de mesure :	0,05...10 ppm (= 2,63x10 <sup>-6</sup> mol/L ... 5,26x10 <sup>-4</sup> mol/l)
Plage de pH :	5,5...8,5
Valeur de 1 ppm de F <sup>-</sup> :	105 ... 130 mV
Pente :	56...60 mV/déc. à 25 °C
Temps de réponse T <sub>95</sub> (montée) :	< 30 s (pour une concentration > 0,5 ppm)
Plage de conductivité de l'eau de mesure :	> 100 µS/cm
Pression de service max. :	7 bar (sans chocs de pression)
Température de service :	recommandé 20 L/h (10 ... 200 L/h)
Température de stockage :	1...35 °C
Humidité de l'air :	max. 90 % d'humidité relative sans condensation

## **Caractéristiques techniques**

---

Durée de stockage :	6 mois environ
Sensibilité transversale :	OH <sup>-</sup> , AP <sup>3+</sup> , Fe <sup>2+</sup> , Si <sup>4+</sup> , Ca <sup>2+</sup>
Temps de rodage :	environ 1 heure
Durée d'utilisation :	1 à 2 ans, suivant les conditions d'utilisation : plus courte en présence de conditions extrêmes (fortes variations de la pression et de la température, faible conductivité).
Matériaux :	tige et tête de l'électrode PPE dans la tige : Ag et AgCl
Longueur montée :	120 ± 3 mm
Diamètre de la tige :	12 mm
Poids :	environ 30 g
Degré de protection :	IP 65
<b>Accessoires</b>	<b>N° de réf.</b>
Transducteur de mesure 4-20 mA F V1	1009962
Câble de sonde	725122
Électrode de référence REFP-SE	1018458
Sonde de température Pt 100	305063.0
Sonde de rechange FLE	1010311
Pâte à polir	559810

## Sobre este electrodo

El sensor (electrodo potenciométrico de ión-selectivo) no tiene integrado un sistema de referencia. Consiste en una caña con una rosca SN6, un electrodo de Ag/AgCl insertado en un sellado de silicona, un electrolito interno y un cristal de fluoruro de Lantano pegado a la parte inferior de la caña que sirve como membrana de ión-selectivo en estado sólido.

El sensor solo debe usarse para determinar la actividad del ión-fluoruro en agua potable que cumpla con las especificaciones dadas en el apartado de "Datos técnicos".

## Transporte y almacenaje

### ATENCIÓN

- **El sensor no debe guardarse en agua destilada/des-ionizada!.**
- **El sensor debe transportarse siempre en su propia caja!.**

Temperatura de almacenaje : 1...50 °C

Humedad : máx. 90 % humedad relativa, sin condensaciones.

Período de almacenaje : máx. 6 meses.

Para almacenarlo más de 1 semana : guardar el sensor seco en su propia caja.

Para almacenarlo menos de 1 semana : guardar el sensor en una solución de fluoruro con  $F^- \geq 1$  ppm a un valor pH entre 5 y 9.

## Montaje

### ATENCIÓN

- **El cristal de LaF<sub>3</sub> no debe ensuciarse!. Para limpiarlo, consultar el apartado "Limpieza"**
- **El cristal de LaF<sub>3</sub> no puede rasarse ni tocarse con las manos!**
- **Al enroscar el amplificador de medición, sujetar siempre el sensor por la cabeza, nunca por la caña!**
- **Al sumergir el sensor en el agua a medir, procurar que no queden burbujas de aire pegadas al cristal de LaF<sub>3</sub> !.**

Desenroscar el falso tapón del vaso de medición DLG IV, enroscar el sensor y sujetarlo con ayuda de una llave de 19 mm.

Enroscar el electrodo de referencia REFP-SE (NºRef. 1018458) en la siguiente abertura del DLG IV.

Para mediciones con corrección automática de la temperatura, enroscar una Pt 100 en una de las dos aberturas libres.

## Instalación

### ATENCIÓN

- **Antes de utilizar un pin de compensación de potencial, contactar con ProMinent!. Ya que podría dañarse el sensor de forma irreversible.**

Asegurarse de que los conectores SN6 del sensor y del amplificador estén limpios y secos.

Enroscar el amplificador 4...20 mA F V1 al sensor con la mano.

Enroscar el conector SN6 del cable de medición del amplificador al electrodo de referencia.

## Tiempo de adaptación del sensor

Dejar funcionar el sensor durante 1 hora en una solución de por lo menos 0,4 ppm F<sup>-</sup>.

## Calibración

### ATENCIÓN


- **Hay que comprobar regularmente el sensor y si es necesario calibrarlo!.**
- **Respetar las normativas legales!.**
- **Antes de la primera calibración, hay que adaptar el sensor!.**
- **Observar el Manual de Instrucciones del equipo de medición!.**
- **En la primera puesta en marcha, hay que hacer una calibración de 2 valores!.**

Para la calibración, hay que sumergir el sensor, el electrodo de referencia y – si lo hay – la Pt 100, en una solución calibradora. Durante la calibración la solución debe agitarse uniformemente mediante un agitador magnético. Para obtener de forma rápida un valor estable de potencial, la solución debe tener una conductividad > 1000 µS/cm (p.e. utilizando una solución de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> de 1 gr/l.)

Para la determinación de la pendiente (calibración de dos valores) las dos soluciones de calibración deben diferir en su contenido de fluoruro por lo menos en 0,5 ppm.

La calibración de 2 valores hay que realizarla pocas veces en comparación con la de un valor.

La ecuación de NERNST :  $E = E_s + S \log_a(F^-)$  representa una relación logarítmica entre el potencial medido E y la actividad del ión-fluoruro (F<sup>-</sup>) (Ver diagrama). Para concentraciones bajas : actividad = concentración. El trazado semi-logarítmico es una línea recta con un pendiente S y ordinada al origen E<sub>s</sub>. La pendiente ideal a 25 °C es de -59,16 mV/dec (una década de concentración corresponde a un cambio de concentración en un factor de 10). La ordinada alorigen E<sub>s</sub> se denomina potencial standard del par sensor-electrodo de referencia. El equipo de medición necesita ambos valores para el cálculo de la concentración de fluoruro a partir del potencial medido. Con la calibración de un valor, el aparato calcula. Un punto de calibración da la intercepción con el eje y mientras que el segundo punto de calibración da ambos valores.

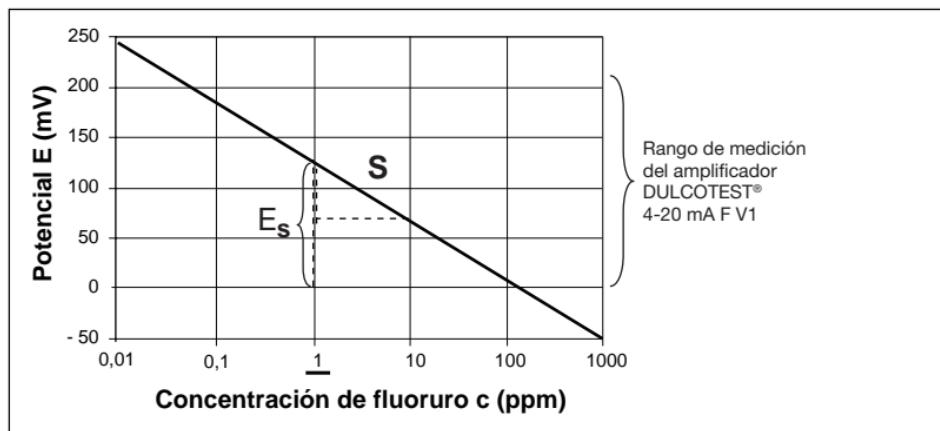

## Eliminación de fallos

Descripción del Fallo	Causa del Fallo	Eliminación del Fallo
<b>Señal de medición inestable</b>	Amplificador de medición flojo Electrodo de referencia defectuoso Conexión húmeda entre el amplificador y el sensor Toma de tierra Burbujas de aire en el cristal de LaF <sub>3</sub> Cristal de LaF <sub>3</sub> contaminado	Enroscar firmemente el amplificador al sensor Cambiar el electrodo de referencia Secar la conexión Cambiar el cableado Despresurizar el DLG, girar el sensor Evitar la formación de burbujas, si es preciso aumentar el caudal Limpiarlo (Vease "Limpieza")
<b>La lectura del display no reacciona con diferentes soluciones calibradoras</b>	El sensor no está conectado Sensor defectuoso Cable defectuoso Amplificador defectuoso	Conectar el sensor Cambiar el sensor Cambiarlo Cambiarlo
<b>Pendiente demasiado baja/alta</b>	Sensor con fugas Cristal de LaF <sub>3</sub> contaminado Solución calibradora falsa Rango de pH excedido Interferencias de substancias	Cambiarlo Limpiarlo (Vease "Limpieza") Utilizar una correcta Ajustar el pH del agua de medición entre 5 y 9 Evitar que existan
<b>Señal del sensor derivando</b>	Electrodo de referencia defectuoso Sensor con fugas	Cambiarlo Cambiarlo

## Mantenimiento

### ATENCIÓN

*Hay que revisar regularmente el sensor.*

*Observar las directrices locales vigentes!*

Comprobar si está dañado el sensor o si el cristal de LaF<sub>3</sub> está contaminado o recubierto de burbujas de aire!.

## Limpieza

### ATENCIÓN

*No lavar nunca el sensor con disolventes orgánicos.*

*El polímero del material de la caña y el adhesivo del cristal de LaF<sub>3</sub>, pueden dañarse!*

Eliminar la suciedad cuidadosamente con una toallita de papel suave, que no desprendra hilos, y aclarar a fondo. Eliminar la suciedad pegada al cristal mediante pasta de pulido (NºRef. 559810) con la ayuda de una toallita de papel suave que no desprendra hilos. Eliminar la pasta de pulido residual enjuagándola con agua tibia.

Dejar sumergido el sensor durante toda una noche en agua del grifo con 1 ppm de fluoruro y hacer una nueva calibración.

## Desconexión

Aclarar el sensor despues de utilizarlo con agua destilada/des-ionizada, y secarlo cuidadosamente mediante una toallita de papel que no desprendra hilos!. Frotar suavemente el cristal de LaF<sub>3</sub> (Ver el apartado "Transporte y almacenaje").

## Eliminación de residuos

### ATENCIÓN

*Respetar las normativas locales!*

## Datos técnicos

Variable medida :	actividad del ión fluoruro
Aplicación :	agua del grifo.
Rango de medición :	0.05 ppm...saturación (= 2.63x10 <sup>-6</sup> mol/L ... saturación)
Con amplificador :	0.05 ... 10 ppm (= 2.63x10 <sup>-6</sup> mol/L ... 5.26x10 <sup>-4</sup> mol/L.)
Rango de pH :	5.5...8.5
Valor 1 ppm F <sup>-</sup> :	105 ... 130 mV
Pendiente :	56...60 mV/dec a 25 °C
Tiempo de respuesta T <sub>95</sub> :	< 30 s (para concentraciones > 0.5 ppm)
Conduct. mín. agua del grifo :	> 100 µS/cm.
Máx.presión de trabajo :	7 bar (sin golpes de presión)
Caudal :	recomendado 20 L/h (10 ... 200 L/h)
Temperatura de trabajo :	1...35 °C
Temperatura de almacenaje :	1...50 °C.
Humedad :	90 % máx. humedad relativa, sin empañamiento.

## Datos técnicos

---

Tiempo de almacenaje :	aprox. 6 meses
Sensibilidad a :	OH <sup>-</sup> , Al <sup>3+</sup> , Fe <sup>3+</sup> , Si <sup>4+</sup> , Ca <sup>2+</sup>
Tiempo de adaptación :	aprox. 1 h.
Tiempo de vida :	1...2 año (en función de las condiciones de trabajo); en condiciones extremas (fuerte presión y cambios de temperatura, baja conductividad) menos de 1/2 año.
Materiales :	cuerpo y caña : PPE En el interior de la caña : Ag y Ag Cl
Longitud de inmersión :	120 ± 3 mm
Diámetro de la caña :	12 mm.
Peso :	aprox. 30 g.
Nivel de protección :	IP 65
<b>Accesorios</b>	<b>Nº Referencia</b>
Amplificador 4-20 mA F V1	1009962
Cable del sensor	725122
Electrodo de referencia REFP-SE :	1018458
Sensor de temperatura Pt 100 :	305063.0
Sensor substitución FLE 010 SE :	1010311
Pasta de pulido :	559810

# Die ProMinent Firmengruppe / The ProMinent Group

## Stammhaus / Head office

ProMinent Dosiertechnik GmbH · Im Schuhmachergewann 5-11 · 69123 Heidelberg  
Postfach 10 17 60 · 69007 Heidelberg · Germany  
info@prominent.de · www.prominent.de  
Tel.: (06221) 842-0 · Fax: (06221) 842-617 Verkauf, -419 Export, -220 Einkauf, -627 EDV/Technik/Verwaltung,  
-431 Anlagentechnik  
Phone: +49 (6221) 842-0 · Fax: +49 (6221) 842-617 Sales, -419 Exports, -220 Purchasing,  
-627 EDP/Technical/Administration, -431 Plant Engineering

## Niederlassungen weltweit / Affiliated Companies Worldwide

ProMinent Fluid Controls Pty. Ltd.	ProMinent Büro Litauen <b>3000 Kaunas (Lithuania)</b> Tel.: +370 (7) 325115, Fax: 325116
<b>Belrose NSW 2085 (Australia)</b> Tel.: +61 (2) 94500995, Fax: 94500996	ProMinent Fluid Controls (M) <b>57000 Kuala Lumpur (Malaysia)</b> Tel.: +60 (3) 90577224, Fax: 90577219
ProMinent Dosiertechnik Ges.mbH <b>3332 Rosenau (Austria)</b> Tel.: +43 (7448) 30400, Fax: 4205	ProMinent Fluid Controls Ltd. <b>Bulebel (Malta)</b> Tel.: +(356) 21693677, Fax: 21693547
ProMinent Fluid Controls (Bangladesh) Ltd. <b>Dhaka-1213 (Bangladesh)</b> Tel.: +880 (2) 8818712, Fax: 9889071	ProMinent Fluid Controls de México S.A. de C.V. <b>C.P. 01210 México D.F. (Mexico)</b> Tel.: +52 (917) 29300-302, Fax: 29303
ProMinent Belgium S.A., N.V. <b>1480 Tubize (Belgium)</b> Tel.: +32 (2) 3914280, Fax: 3914290	ProMinent Verder B.V. <b>3451 GG Vleuten (Netherlands)</b> Tel.: +31 (30) 6779280, Fax: 6779288
ProMinent Brasil Ltda. <b>09672-070 São Bernardo do Campo-SP (Brazil)</b> Tel.: +55 (11) 43610722, Fax: 43632292	ProMinent Dozotechnika Sp.z.o.o. <b>50-090 Mirkow (Poland)</b> Tel.: +48 (71) 3980600, Fax: 3980628
ProMinent Büro Bulgarien <b>1421 Sofia (Bulgaria)</b> Tel.: +359 (2) 653225, Fax: 660447	ProMinent Portugal Controlo de Fluídos, Lda. <b>2725 Mem Martins (Portugal)</b> Tel.: +351 (21) 9267040, Fax: 9267049
ProMinent Fluid Controls Ltd. <b>Guelph, Ontario N1G 4P5 (Canada)</b> Tel.: +1 (519) 8365692, Fax: 8365226	ProMinent Büro Russland <b>113093 Moskau (Russia)</b> Tel.: +7 (095) 7874501, Fax: 7874502
ProMinent Fluid Controls China Co. Ltd. <b>116600 Dalian (P.R. of China)</b> Tel.: +86 (411) 7315738, Fax: 7315730	ProMinent Fluid Controls (Far East) Ltd. Pte. <b>Singapore 349326 (Singapore)</b> Tel.: +(65) 67474935, Fax: 67452240
ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o. <b>77900 Olomouc (Czech Republ.)</b> Tel.: +420 (68) 5757011, Fax: 5757023	ProMinent Slovensko s.r.o. <b>83107 Bratislava-Vajnory (Slovak Republ.)</b> Tel.: +421 (2) 48200111, Fax: 43711030
ProMinent Finland OY <b>00320 Helsinki (Finland)</b> Tel.: +358 (9) 4777890, Fax: 47778947	ProMinent Fluid Controls (South Africa) (Pty) Ltd. <b>Lambton 1414 (South Africa)</b> Tel.: +27 (11) 8254143, Fax: 8254132
ProMinent France S.A. <b>67038 Strasbourg Cedex 2 (France)</b> Tel.: +33 (3) 88101510, Fax: 88101520	ProMinent Gugal S.A. <b>17853 Argelaguer/Girona (Spain)</b> Tel.: +34 (972) 287011/12, Fax: 287107
ProMinent Fluid Controls (UK) Ltd. <b>Leicestershire LE65 1DW (Great Britain)</b> Tel.: +44 (1530) 560555, Fax: 560777	ProMinent DoserTeknik AB <b>40273 Göteborg (Sweden)</b> Tel.: +46 (31) 656600, Fax: 508960
ProMinent Hellas Ltd. <b>10441 Athens (Greece)</b> Tel.: +30 (10) 5134621, Fax: 5134500	ProMinent Dosiertechnik AG <b>8105 Regensdorf-Zürich (Switzerland)</b> Tel.: +41 (1) 8706111, Fax: 8410973
ProMinent Magyarország Kft. <b>9027 Györ (Hungary)</b> Tel.: +36 (96) 511400, Fax: 329981	ProMinent Fluid Controls (Taiwan) Ltd. <b>Kaohsiung (Taiwan)</b> Tel.: +886 (7) 8135122, Fax: 8135121
Heidelberg ProMinent Fluid Controls India Pvt. Ltd. <b>Bangalore 560 001 (India)</b> Tel.: +91 (80) 5091496, Fax: 5595065	ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd. <b>Bangkok 10240 (Thailand)</b> Tel.: +66 (2) 3760008, Fax: 3760013
ProMinent Fluid Controls Ltd. <b>Sligo, Co. Sligo (Ireland)</b> Tel.: +353 (71) 51222, Fax: 51225	ProMinent Büro Ukraine <b>01133 Kiev-133 (Ukraine)</b> Tel.: +380 (44) 2696933, Fax: 5311438
ProMinent Italiana S.R.L. <b>39100 Bolzano (Italy)</b> Tel.: +390 (471) 920000, Fax: 920099	ProMinent Fluid Controls, Inc. <b>Pittsburgh, PA, 15275 (USA)</b> Tel.: +1 (412) 7872484, Fax: 7870704
ProMinent Japan Ltd. <b>Tokyo 162 (Japan)</b> Tel.: +81 (3) 32073101, Fax: 32073119	
ProMinent Korea Co., Ltd. <b>Kyounki-Do 461-600 (Republic of Korea)</b> Tel.: +82 (31) 7018353, Fax: 7072621	

## Vertretungen weltweit / Distributors Worldwide

Argentina · Bahrain · Bolivia · Botswana · Chile · Columbia · Costa Rica · Croatia · Cuba · Cyprus · Denmark · Djibouti · Egypt · El Salvador · Eritrea · Ethiopia · Guatemala · Hong Kong · Indonesia · Iceland · Iran · Ireland · Israel · Jordan · Kenya · Kuwait · Latvia · Macedonia · Malta · Namibia · Nigeria · Norway · Oman · Pakistan · Panama · Peru · Philippines · Qatar · Romania · Ruanda · Russia-Ural Region · Saudi Arabia · Serbia · Slovenia · Somalia · Syria · Taiwan · Tanzania · Tunisia · Turkey · Uganda · Uruguay · United Arab Emirates · Venezuela · Vietnam · Yugoslavia · Zimbabwe

Anschriftennachweise erhalten Sie durch: / Addresses of distributors are available from: ProMinent Dosiertechnik GmbH, Postfach 10 17 60, 69007 Heidelberg